



Audi
A4/A6 2.0; 3.0 vanaf
bouwjaar 2001
A4 1,8 T vanaf bouwjaar
2001
A6 1.8; 2.7 T vanaf
bouwjr. 1997; 1998
A6 2.0 FSI vanaf
bouwjaar 2001
A6 4.2 vanaf bouwjaar
1999

Motor loopt slecht

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte bobine. Het probleem uit zich door een onregelmatig lopende motor, en ook bij acceleraties.

Lees in dit geval het storingsgeheugen uit. Met veel diagnosetesters kan via het menu-item "Meetwaarde/parameters" de laagspanningswaarde van de afzonderlijke bobines worden weergegeven. Als u geen geschikte tester bij de hand heeft, kunt u deze meting ook uitvoeren met een oscilloscoop. Maak met geschikte testpennen vanaf de achterzijde van de stekker (stekker niet lostrekken) contact met de pennen 1 en 15 en start de motor. Op het display moet nu een rechthoeksignaal verschijnen. Als het signaal overeenkomt met de gewenste waarde moet de bobine worden vervangen.

Gemodificeerde bobines zijn ingebouwd in:

Flits-info



A4/A6 2.0; 3.0 vanaf 18-11-2002
A4 1.8 Turbo vanaf 15-07-2002
A6 1.8; 2,7 Turbo vanaf 15-07-2002
A6 2.0 FSI vanaf 18-11-2002
A6 4.2 vanaf 2003

Afhankelijk van de motorcode kan bij de 1.8, 2.0 en 4.2 liter motoren de bobine met Hella nr.: 5DA 749 475-171 bij de groothandel worden aangeschaft.