



BMW 3-serie (E36), Z3 met M43 1.8 liter-motor

Motor weigert bij 5000 toeren/ minuut

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door een onjuist ingestoken stekkerverbinding (uitgaand signaal kilometer teller naar het regelapparaat).

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Hoes van de versnellingspook demonteren.
- Door de opening langzaam met de hand in de richting van de alarmknipperlichtschakelaar bewegen, tot een kabelboom voelbaar is.
- Kabelboom voorzichtig naar buiten trekken, tot 2 stekkers en 1 bus zichtbaar worden.
- De kabels moeten als volgt in elkaar resp. anders ineen worden gestoken:

bus met bruin/rode kabelkleur moet met de stekker met zwart/witte kabelkleur ineen zijn gestoken.