



## **BMW 5-serie (E39) Alle modellen tot 01-11-2002**

### **Geen vermogen**

Dit probleem kan worden veroorzaakt door defecte bobines. Verder worden er verschillende storingscodes opgeslagen en licht het motorcontrolelampje op. Ook de ontsteking kan haperen. In dit geval dient u de bobines te controleren. Bij bobines van het merk Bremi dient u de productiedatum te controleren. Deze staat op de kop van de bobine. De laatste vier cijfers hebben betrekking op de productiedatum (zie afb.). Zijn de bobines geproduceerd vóór de 42<sup>e</sup> kalenderweek van 2002, dan dient u ze te vervangen.

