



## **BMW E 31/ 32 | 34 | 36** **Alle modellen**

### **Storing van de knipperlichtinstallatie**

Wanneer bij dit type voertuig de knipperlichtinstallatie gedurende 10 seconden vanzelf wordt ingeschakeld, de knipperfrequentie tweemaal zo snel is, de knipperlichten bij het inschakelen permanent branden of de knipperlichtinstallatie volledig uitvalt, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte alarmknipperautomaat. Bij snelle temperatuurswisselingen kan in de alarmknipperautomaat condenswater ontstaan, wat tot een kortsluiting in de elektronica leidt.

Om de storing op te lossen moet de alarmknipperautomaat worden vervangen.

Hella-artikelnummers voor alle bovengenoemde modellen:

4DB 006 716-031 voor voertuigen zonder trekhaak

4DM 009 103-011 voor voertuigen met trekhaak

