



BMW 5-serie (E 39) tot 05/96 Alarmknipperlichten en interieurverlichting gaan vanzelf aan

Botsschakelaar centrale vergrendeling wordt te vroeg geactiveerd

De volgende storingen zijn mogelijk:

1. Alarmknipperlichten en interieurverlichting gaan af en toe aan
2. Bij een voertuig dat aan de binnenzijde op slot is gedaan worden de deuren weer ontgrendeld

Deze storingen kunnen optreden bij het rijden op slecht wegdek of bij het openen van de motorkap, als de haak van de motorkap na het openen terug mag springen. De schakelaar zorgt ervoor dat de deuren worden ontgrendeld, zodat de hulpdiensten in de auto kunnen na een botsing. Dit probleem wijst erop dat de schakelaar ondersteboven is gemonteerd. Daardoor verandert de gevoeligheid van de schakelaar, met de genoemde problemen tot gevolg. Controleer de positie van de schakelaar en pas eventueel aan.

U controleert de positie als volgt:

- Demonteer de afscherming van de linkervoorstijl.
- Verwijder voorzichtig de isolatie van de linkervoorstijl.
- Controleer de positie van de schakelaar (identificatie). De pijlen op de schakelaar moeten naar boven wijzen, met de kabelaansluiting eronder.

U corrigeert de positie als volgt:

- Verwijder de bevestiging van de schakelaar, draai de schakelaar 180 graden en zet opnieuw vast.
- Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde.

Flits-info