



BMW E 39 tot 12/95 Flikkerende koplamp

In hoogtestand 2 wisselt grens licht/donker steeds

Bij een geladen voertuig met de koplampen in hoogtestand 2 (max.) is het mogelijk dat de servomotoren constant bewegen. Dit wordt veroorzaakt door een onjuist bevestigde potentiometer op de printplaat van de besturingsunit voor de hoogteverstelling. Dit veroorzaakt een wijziging in de spanning, waardoor de servomotoren zich opnieuw positioneren.

In dit geval moet de schakelaar van de hoogteverstelling worden vervangen. Vanaf begin december 1995 is dit probleem verholpen doordat de hoogteverstelling een verbeterde schakelaar en besturing heeft gekregen.

