



Chrysler Jeep Cherokee Model XJ met 2,5 liter turbodiesel- motor en handmatige versnellingsbak

Knipperlichten en alarmknipperlichtinstallatie functioneren niet goed.

Wanneer bij deze voertuigen de knipperlichten en alarmknipperlichtinstallatie niet goed functioneren, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een beschadigde kabelboom in de buurt van het koppelingspedaal. Bij het intrappen van het koppelingspedaal schuurt het pedaal tegen de kabelboom. Om het probleem op te lossen moeten de beschadigde kabels worden gerepareerd en moet de kabelboom anders worden gelegd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- De kabelboom (84-polig) in de voertuimte links op beschadigingen controleren.
- Eventueel beschadigingen repareren.

Positie van de kabelboom als volgt veranderen:

- Isolatie om de kabelboom en de rubberen doorvoertule van de doorvoer verwijderen.
- Hoekstuk (benodigd reserveonderdeel, zie afbeelding) in de doorvoertule schuiven.
- Kabelboom in een hoek leggen en met isolatietape aan het hoekstuk bevestigen, om te voorkomen dat de kabelboom opnieuw contact maakt met het koppelingspedaal. Met de isolatie op de rubberen doorvoertule beginnen, zodat een extra afdichting wordt verkregen.
- Controleren of de knipperlichten en alarmknipperlichtinstallatie goed functioneren.

