



Chrysler PT Cruiser Bouwjaar voor 04/2000

Geluid uit de rechter en/of portier.

Indien bij dit voertuig een klacht over zoemende of brommende geluiden uit de rechter en/of linker portier geuit wordt, dan is een mogelijke oorzaak de waterbeschermingsfolie die met de luidspreker in contact komt. Om de klacht van de klant te onderzoeken moet de radio aangeschakeld en het volume op middenstand instellen. Met de balansregelaar de luidsprekers één voor één aansturen om het geluid beter te kunnen lokaliseren. Indien een zoemend of brommend geluid waarneembaar is moet de waterbeschermingsfolie in de deuren vervangen worden om deze storing te verhelpen.

Hiervoor als volgt te werk gaan:

- De bekleding van de voorste deur demonteren.
- De oude waterbeschermingsfolie verwijderen en door een nieuwe vervangen.
- De luidsprekers en de bekleding van de deur opnieuw monteren.
- De werking controleren en op geluid letten.
- Indien nodig, de werken aan de andere deur herhalen.