



Citroën Berlingo I en II Bouwjaar van 2005 tot en met 2011 Alle modellen met multifunctioneel stuurapparaat

Controlelampjes gaan branden

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan vocht hiervan de oorzaak zijn. Rechts bovenaan van de voorruit (lijmverbinding met carrosserie) kan lekkage ontstaan. Hierdoor komt water in de voorste voetenruimte. Het water dringt via de hoofdkabelboom (in de buurt van het schutbord) in het multifunctioneel stuurapparaat, waardoor de bovenstaande klacht kan ontstaan. In dat geval moeten de ruit worden afgedicht. Verder moet de kabelboom worden gedroogd en op mogelijke beschadigingen (corrosie) worden gecontroleerd. Aansluitend de stekkerverbinding van het stuurapparaat controleren en evt. reinigen. Mocht dit het probleem niet oplossen, moet het stuurapparaat worden vervangen.