



## **Citroën**

### **C-Crosser**

### **Bouwjaar vanaf 2007**

### **Alle modellen met motorcode 4 HN**

#### **Ontsteking van motor slaat over**

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kunnen de verstuivers de oorzaak zijn. Verder kunnen de volgende foutcodes zijn opgeslagen:

- P0201 Verstuiverklep stroomcircuit storing, cilinder 1
- P0202 Verstuiverklep stroomcircuit storing, cilinder 2
- P0203 Verstuiverklep stroomcircuit storing, cilinder 3
- P0204 Verstuiverklep stroomcircuit storing, cilinder 4



Afbeelding 1

Een zeer onregelmatige lopende motor en een slecht startgedrag kunnen ook als klacht worden gemeld. In dat geval moeten de verstuivers worden gecontroleerd. Met een geschikt diagnoseapparaat de parameters hoeveelheidscorrectievergelijking, inspuitijd vBDP, inspuitduur en inspuihoeveelheid laten weergeven. Hier kan een vergelijking instelwaarde / werkelijke waarde worden gedaan. Mochten de metingen ontoelaatbare afwijkingen vertonen, moeten de defecte verstuivers worden vervangen. Omdat elke nieuwe verstuiver een eigen "Classificatiecode" heeft (zie afb. 1), moeten deze na vervanging nog worden gemeld aan het stuurapparaat. Onder het menu "Verstuiveraanpassing" kan dit worden gedaan. In het kader hiervan moeten ook het brandstoffilter en de retourleidingen worden vervangen.