




Citroën Saxo Alle modellen van 1996 tot 2003

Interieurventilator werkt niet

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt doordat er op de contactplaat van de contactstartschakelaar enkele contacten beschadigd zijn. Bovendien is het mogelijk dat de achterrautverwarming niet werkt. In dit geval dient u de zekering F2 (25A, zie afb. 1) in de zekeringenkast/relaisplaat 1 te controleren.

De zekeringenkast bevindt zich in het onderste gedeelte van de cockpit. Controleer ook de spanningsvoorziening van de contactstartschakelaar op het relais (zie afb. 2, pin 3) van de interieurventilator. Hier dient boordnetspanning aanwezig te zijn. Als dit niet het geval is, dient u de contactstartschakelaar en de kabels naar het relais te controleren en te repareren of te vervangen.

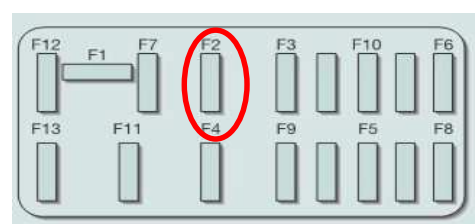

Afb. 1

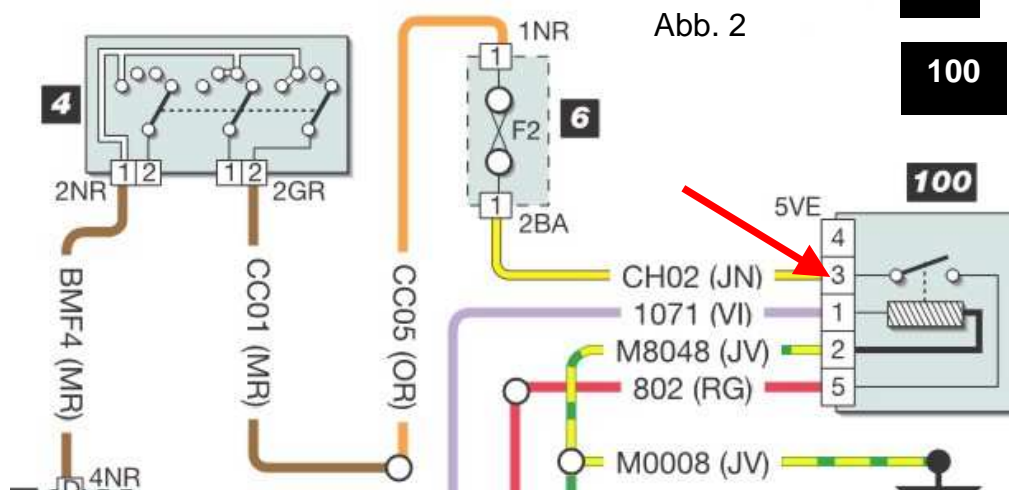


Abb. 2

4

Contactstartschakelaar

6

Zekering F2

100

Relais, interieurventilator