



Citroen Xsara Picasso Met 2,0l HDI dieselmotor

Afgenomen vermogen en zwarte rook.

Wanneer de motor van deze auto's geen vermogen heeft en veel zwarte rook vormt, ligt dit mogelijk aan een losse slangverbinding. Het gaat hier om de verbinding tussen turbocompressor en de luchtleiding. De verbinding wordt tot stand gebracht door een manchet van rubber. Deze manchet raakt bij de uitgang van de turbocompressor los, waardoor het mengsel te weinig lucht bevat.

Om dit probleem op te lossen, dient u een langere manchet van rubber te monteren. U dient bovendien de aanslag van de manchet op de luchtleiding te verwijderen om er zeker van te zijn dat u de manchet ver genoeg op de luchtleiding kunt schuiven. Vervang behalve de manchet ook de bevestigingsklemmen.