


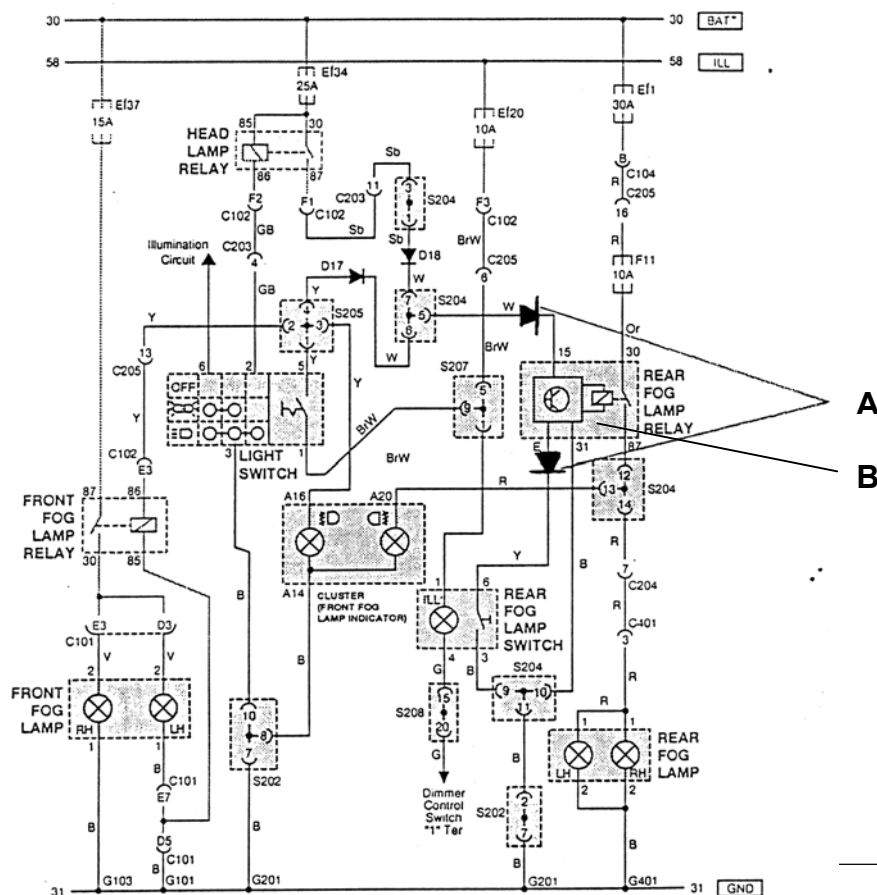

Daewoo Nubira J100/J150

Mistachterlicht wordt vanzelf ingeschakeld

Bij het bovengenoemde type voertuig kan ondanks het feit dat het mistachterlicht is uitgeschakeld, het mistachterlicht toch vanzelf gaan branden. Dit probleem kan worden opgelost door het monteren van twee extra dioden (schakelschema, positie A) in de witte en gele kabeldoorvoer (schakelschema, pin 15 en E) in de buurt van het relais van het mistachterlicht (positie B). Voor het solderen van de via de Daewoo-dealer verkrijgbare dioden, moet altijd rekening worden gehouden met de sperrichting (pijl in stroomlooprichting). Voor de isolatie moet een krimpkous worden gebruikt.



Flits-info

