



Fiat Punto **Bouwjaar van 1999 - 2001** **Alle voertuigen met elektrische** **stuurbekrachting (City-functie)**

Controlelampje van elektrische **stuurbekrachting licht op**

Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt door een slechte stekkerverbinding. Een slecht contact bij de blauwe 2-pins- (1) en de zwarte 10-pins-stekker (2) resulteert constant in onderbrekingen. Er wordt echter geen foutcode opgeslagen. De stekkers bevinden zich onder de stuurkolom (zie afb.). In dit geval dient u de stekkerverbindingen zodanig aan te passen dat er een goed contact ontstaat. Koppel de stekkerverbindingen los en druk de losse kabelschoenen met een kleine schroevendraaier zodanig ineen, dat er een hogere aandrukkraft op de pinnen ontstaat. Sluit de stekkers opnieuw aan en controleer of de stuurbekrachting goed functioneert.

