



Ford Escort 01/95 tot 06/98 (code SC tot WU): achterrautverwarming, achterrautenwisser en kofferbakverlichting werken niet

Tijdelijk of permanent onderbroken werking van de bovengenoemde onderdelen

Deze storingen kunnen worden veroorzaakt door de contactplaat en contactschakelaar. Dit komt door een onjuiste uitlijning van de contacten ten opzichte van elkaar. In dit geval moet het bevestigingsgat van de plaat en schakelaar worden verschoven.

1. Maak de accu los.
2. Demonteer de contactschakelaar van de kofferbak.
3. Schroef de contactplaat los van het achterwandpaneel.

Let op!

De gaten mogen niet meer dan 2 mm worden verschoven, want anders zijn ze na het monteren van de schakelaar niet meer afgedekt.

4. Boor nieuwe gaten voor de contactplaat, 2 mm naar het midden van het voertuig.
5. Boor nieuwe gaten voor de contactschakelaar, 2 mm in de andere richting.
6. Zet de plaat en schakelaar vast, dicht af met carrosseriekit, op de juiste positie.
7. Maak het contactvlak van de contactplaat en contactschakelaar schoon en vet in.
8. Sluit de accu weer aan en controleer de werking van de onderdelen.

Flits-info