



Ford Explorer, bouwjaar 1993-1994

Ruw lopende motor

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een losse stekker op de ontstekingsregeleenheid. Via deze stekker kan er vocht in de stekker komen. Voor deze situatie leveren wij een reparatieset, die een nieuwe stekkerclip en een speciale siliconenpakking bevat. De nieuwe stekkerclip voorkomt dat de stekker losraakt en de pakking beschermt beter tegen binnendringend vocht.

Ga bij een reparatie als volgt te werk:

- Schakel het contact uit.
- Trek de stekker (1) van de ontstekingsregeleenheid los
- Verwijder de oude pakking van schuimplastic (2, lichtoranje) van de stekker.
- Plaats een nieuwe pakking (3) in de stekker. Let erop dat de pakking goed tegen de stekker komt.
- Plaats de nieuwe stekkerclip (4) op de nok op de ontstekingsregeleenheid (5).
- Steek de stekker in de ontstekingsregeleenheid.

