



Ford Fiesta en Focus met 1.8 l diesel- motor bouwjaar 10/2001 – 01/2002

Ford Focus met TDCI-motor bouwjaar 10/2001 – 01/2002

Alle modellen met airconditioning

Geluiden van de aandrijfriem voor de extra aggregaten

Wanneer bij deze auto's de aandrijfriem voor de extra aggregaten geluid maakt, met name bij een koude start, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een onjuiste uitlijning van de houder van de aircocompressor. De toleranties van de bevestigingsgaten van de houder en compressor kunnen leiden tot een onjuiste uitlijning en een niet recht lopende aandrijfriem. Om de storing te verhelpen moet de houder opnieuw worden uitgelijnd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Motorbekleding aan de onderzijde demonteren.
- Afdekking van de aandrijfriem demonteren.
- Aandrijfriem ontspannen en verwijderen.
- Aircocompressor demonteren (4 schroeven, let op: de koudemiddelleidingen mogen niet worden losgemaakt).
- Compressor aan de zijkant opbinden.
- De 4 schroeven van de houder losmaken en de houder tot aan de aanslag in de richting van de riemschijf schuiven.
- Schroeven weer vastdraaien (aanhaalmoment: 23 Nm).
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde.
- Controleren op functioneren en geluiden.

Tip:

Het is raadzaam de aandrijfriem te vervangen.