



Ford Fiesta, Ka, Puma bouwjaar januari tot februari 2000

Onverwachts oplichten van waarschuwingslampje remvloeistof

Als het waarschuwingslampje voor de remvloeistof onverwachts oplicht, terwijl de remschijven, remblokjes en remschoenen in goede staat verkeren, dan kan dit worden veroorzaakt door een lekke schroefdraadverbinding tussen de achterste remslangen en wielremcilinders.

Om het probleem op te lossen gaat u als volgt te werk:

- Breng de auto omhoog.
- Controleer de schroefdraadverbinding tussen de achterste remslangen en de remcilinders op lekkage van remvloeistof.
- Als er remvloeistof weglekt, moet u de verbinding opnieuw aandraaien met de juiste momentwaarde. Fiesta/Puma: 21,5 Nm. Ka: 17,5 Nm. Maak de verbinding schoon.
- Controleer de werking door het voertuig omlaag te brengen en de motor te starten. Blijf twee minuten lang onafgebroken remmen.
- Breng het voertuig omhoog en controleer de schroefdraadverbinding opnieuw op lekkage. Als er opnieuw remvloeistof weglekt, moeten de remslangen en remcilinder worden vervangen.

Flits-info

