



Ford Galaxy 1,9 TDI en 2,8-CD-V6 Bouwjaar tot 14-10-96 (code TY) Storing motor ruitenwischer (voorruit)

Ruitenwissermotor valt uit bij inschakelen compressor van airco

Storingen van de ruitenwissermotor kunnen te wijten zijn aan spanningspieken door inschakeling van de compressor van de airco. Om het probleem te verhelpen moet de ruitenwissermodule (niet de hele ruitenwissermotor) worden vervangen. Tevens moet een extra kabel met diode worden ingebouwd. De kabel moet worden gemonteerd tussen de bedrading en de magneetkoppeling van de compressor.

Vervang de module van de ruitenwissermotor:

1. Demonteer de kap van het expansiereservoir voor het koudemiddel.
2. Demonteer de luchtplaat.
3. Verwijder de module van de ruitenwissermotor.
 - ⇒ Verwijder de stekker van de module.
 - ⇒ Verwijder de schroeven (drie).
4. Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde en gebruik daarbij een nieuwe module.

Installeer een extra kabel met diode als volgt:

5. Breng de auto omhoog.
6. Verwijder de isolatie van het schutbord van de motor.
7. Verwijder de stekker van de koppeling van de compressor.
8. Verbind de extra kabel met de dradenbundel en de magneetkoppeling van de compressor.
9. Zet de extra kabel met een kabelbandje vast aan de kabelklem.
10. Zet de isolatie van het schutbord weer vast.
11. Controleer of de ruitenwissermotor goed werkt.

Flits-info