



## **Ford Ka** **Bouwjaar 08/1996 – 01/2000**


### **Uitvallen van de centrale vergrendeling.**

Wanneer bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat de centrale vergrendeling uitvalt of slecht functioneert, wordt dit mogelijk veroorzaakt door binnensijpelend water. Door het binnendringende water aan de linker buitenspiegel wordt de deurbekleedingsstreng beschadigd. Om de fout te verhelpen, moet de deurbekleedingsstreng vervangen worden en de plaats waar het water binnendringt, afgedicht worden. Ga hierbij als volgt te werk:

- Deurbekleding en deurafdichtfolie links demonteren.
- Alle stekerverbindingen in de deur (motor centrale vergrendeling, luidspreker, elektrische vensters) losmaken en kabel uit de clipsen losmaken.
- Hoofdstekker van A-kolom loskoppelen.
- Oude kabelstreng verwijderen en nieuwe kabelstreng inbouwen.
- Onderdelen in omgekeerde volgorde opnieuw inbouwen.

De plaats waar het water binnendringt, afdichten:

- Buitenspiegel en buitenste vensterafdichtrubber links demonteren.
- Rechthoekige opening achter de buitenspiegel met een stuk waterafstotende kleefband (ca. 3cm X 5cm) dichtplakken (tekening).
- Vervang de buitenste vensterafdichtrubber door een nieuwe. Buitenspiegel opnieuw monteren.

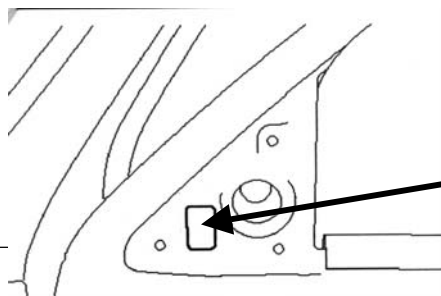

Af te dichten opening