



Ford Mondeo 2001 Met 2.0 TDDi- en TDCi-motor

Vermogensverlies van de motor.

Wanneer bij dit type auto de motor te kampen heeft met een vermogensverlies, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een losgeraakte of afgeleden slang van de turbolader-uitlaat of van de luchttoevoer- of luchtuitlaatleiding van de inlaatluchtkoeler.

Om het probleem op te lossen moet worden gecontroleerd of de slangen van de turbolader en inlaatluchtkoeler goed zijn bevestigd. Wanneer een losgeraakte/afgeleden slang wordt geconstateerd, moeten de slang en de aansluitingen van de turbolader of inlaatluchtkoeler voor het bevestigen worden ontdaan van olierestanten.

Zekerheidshalve moet ook worden gecontroleerd of alle andere slangklemmen en slangen goed zijn bevestigd met het juiste aanhaalmoment (4 Nm).

Flits-info