



Ford Scorpio **Vanaf modeljaar '95 met benzinemotor**

Koelvloeistofcontrolelampje licht constant op.

Wanneer het koelvloeistofcontrolelampje bij deze voertuigen constant oplicht, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte vlotter in het expansievat. Om de storing op te lossen, gaat u als volgt te werk:

- Overtuig u ervan dat het expansievat voldoende koelvloeistof bevat.
- Trek de stekker van de koelvloeistofniveauschakelaar in het expansievat los.
- Schakel het contact in en overbrug de beide contacten in de stekker van de koelvloeistofniveauschakelaar.
- Als het controlelampje uitgaat, is de vlotter in het expansievat defect.

Om de storing op te lossen, dient u het expansievat te vervangen. De controleschakelaar moet in het nieuwe expansievat worden ingebouwd.