



## **Ford**

## **Transit**

## **Bouwjaar: 2000**

## **Motor: 2,4 I Di**

### **Defecte knipperlichten**

Bij bovenvermelde voertuigen kan het tot een defect van de knipperlichten komen. Indien de knipperfrequentie buiten de richtlijn ligt (60-120 keer per minuut), kan dit te wijten zijn aan een verkeerd geprogrammeerd knipperrelais.

Voor de nieuwe programmering of voor het vervangen van het knipperrelais moeten de lampen met betrekking tot defecten, loszittende contacten en het juiste wattage gecontroleerd worden.

Het relais kan als volgt opnieuw geprogrammeerd worden:

- Ontsteking uitschakelen
- Zekering nr. 27 (50 A) uit de zekeringenkast van de motorruimte trekken
- 40 seconden wachten
- Zekering terugplaatsen
- Ontsteking inschakelen
- Knipperlicht links bedienen en ten minste 3 x laten oplichten
- Knipperlicht rechts bedienen en ten minste 3 x laten oplichten
- Functiecontrole uitvoeren
- Evt. relais vervangen