



Ford Transit, bouwjaar tot 04/2000 met 2,4 liter-dieselmotor

Storing van richtingaanwijzers of richtingaanwijzers gaan te snel

Als er een storing van de richtingaanwijzers optreedt of de richtingaanwijzers knipperen te snel, dan kan dit de volgende oorzaken hebben: een ontbrekend, loszittend of verkeerd lampje of een verkeerd geprogrammeerd relais. Om het probleem op te lossen gaat u als volgt te werk:

- Controleer of de lampen daadwerkelijk aanwezig zijn in de richtingaanwijzer en of het de juiste lampen zijn. Lampen van 28 watt moeten worden vervangen door lampen van 21 watt.
- Controleer of de lampen goed in de fitting zitten.
- Controleer de richtingaanwijzers. Als de richtingaanwijzers niet goed werken, moet het relais van de richtingaanwijzers opnieuw worden geprogrammeerd.

Programmeer het relais als volgt:

- Verwijder zekering nr. 27 (rood, 50 A) in de zekeringdoos in het motorcompartiment.
- Wacht minimaal 30 seconden en breng de zekering opnieuw aan.
- Zet het contactslot aan.
- Schakel de linkerrichtingaanwijzer in en laat deze minimaal driemaal oplichten.
- Schakel de rechterraichtingaanwijzer in en laat deze minimaal driemaal oplichten.
- Hiermee is het programmeren voltooid.
- Controleer de werking opnieuw.