



FLITS-INFO

Ford Transit 2,0 Bouwjaar: 2001 – 2005 Motorcode: D2FA met inspuitpomp VP30

Motor slaat af

Bij de bovengenoemde voertuigen kan na een korte gasstoot of na het overrijden van een gat in het wegdek de motor afslaan.

Opvallend hierbij is dat bij deze storing de inspuihoeveelheid tot 0 mg/slag afneemt tijdens het uitlezen van de parameters.

De bovengenoemde storing wordt veroorzaakt door een ontoereikende spanningsvoorziening naar het motorregelapparaat als gevolg van een defecte zekering.

Door mechanische spanningen in de zekeringenkast kunnen zekeringen beschadigd raken. In dit geval kan een haarscheur in de zekering (15 A) op positie 2,05 verantwoordelijk zijn voor deze storing.

De storing kan worden verholpen door de defecte zekering te vervangen.