



# FLITS-INFO

---

## **Peugeot 407 Dieselmotor met roetfilter FAP. Met aanhangerkoppeling.**

### **Olieverdunning. Regeneratie van het roetfilter niet in orde.**

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het bij een verkeerd aangesloten kabelstreng van de aanhangerkoppeling gebeuren dat de regeneratie van het roetfilter niet goed verloopt.

Bovendien kan het niet goed verlopen van de regeneratie olieverdunning (na-inspuiting) tot gevolg hebben.

Wanneer de genoemde verschijnselen zich voordoen, is het absoluut noodzakelijk dat het verloop van de regeneratie wordt gecontroleerd om sterke olieverdunning met motorschade als mogelijk gevolg te voorkomen.

#### **Aanwijzing:**

De elektrische installatie van de aanhanger communiceert via de CAN-bus met het regelapparaat van de achterlichten, dat op zijn beurt via een CAN-bus is geïntegreerd in de boardelektronica van het voertuig.

Bij originele Peugeot-kabelsets voor de aanhangerkoppeling moet er een geel gemarkeerde stekker op het regelapparaat BSR (schakeleenheid aanhanger) worden aangesloten. De stekker met dubbele kabel moet worden verbonden met de besturings-/schakeleenheid achter (PSF2).