



FLITS-INFO

VW T5, Transporter Bouwjaar: vanaf 2003 Alle modellen met achterdeuren.

Achterruitenwisser met storing.

Bij sommige van bovengenoemde auto's kunnen verschillende storingen worden veroorzaakt door een defect in (een van) de achterruitenwissermotoren. Dit beïnvloedt de werking van zowel de achterruitenwissers en de voorruitwissers. In sommige gevallen zijn de achterruitenwissers continu in werking en/of reageren ze niet op de verschillende standen van de stuurkolomschakelaar.

Er worden niet per definitie storingscodes opgeslagen in het bedieningsapparaat.

Defecten van de achterruitenwissermotor kunnen worden veroorzaakt door binnendringen van water via de ruitenwisseras. Door sterke oxidatie of vocht in het binnenste van de motor kan "elektromigratie" of een permanente pluspool worden veroorzaakt. Als een achterruitenwissermotor inderdaad de oorzaak van de storing is, kan deze in eerste instantie worden losgekoppeld, zodat (bijvoorbeeld tot er een vervangende motor wordt gemonteerd) de werking van de voorruitwissers gewaarborgd is.

In dit geval moet(en) de achterruitenwissermotor(en) vervangen worden.