



Fiat Idea

***Van chassisnr. 122376 tot en met
129997***

Lancia Musa

Van chassisnr. 1050002-1057835

***Alle voertuigen met handbediende
temperatuurregeling***

Soms gaat alarmknipperlicht branden

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de alarmlichtschakelaar de oorzaak zijn. Door een intern defect in de schakelaar worden de alarmknipperlichten, zonder bediening hiervan, geactiveerd. In dat geval moet de alarmlichtschakelaar worden vervangen.

De werkstappen als volgt uitvoeren.

1. Draaischakelaar (3) naar voren uit het bedieningsgedeelte (4b) trekken.
2. Grendelnokken (4a) naar beneden drukken en het bedieningsgedeelte (4b) van de drager (2) lostrekken.
3. Stekkerverbinding (5) van het bedieningsgedeelte lostrekken.
4. Alarmlichtschakelaar (6) demonteren en vervangen.
5. Uitgebouwde onderdelen weer in omgekeerde volgorde monteren.
6. Systeem op goede werking controleren.

Flits-info



