



## **Land Rover Defender 90/110/130 Bouwjaar 1999-2004 met motor 2.5L TD5**

### **Geen vermogen**

Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt door een slechte afdichting van de stekerverbinding (zie afb.) tussen de kabelboom van de motor en de kabelboom van de inspuitskleppen. Het overslaan van de ontsteking, een niet startende motor en het oplichten van het motorcontrolelampje kunnen andere gevolgen zijn.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Maak de stekerverbinding los en controleer deze op vuil.
- Zijn de contacten vervuild door olie enz., reinig ze dan met een daartoe geschikt reinigingsmiddel tot een foutloos contact is gegarandeerd.
- Zijn de contacten gecorrodeerd door water, dan dient u de kabelboom van de inspuitskleppen en de kabelboom van de motor te vervangen.
- Let er bij het aansluiten van de stekkers op dat zij goed op hun plaats zitten.

