



Daewoo Matiz (KLYA) Bouwjaar: 1998 - 2000

Motor reageert slecht op gas / motor gaat uit

Bij de bovengenoemde auto's kan een verkeerd gelegde hoogspanningsonstekingskabel ertoe leiden dat de motor uitgaat of slecht op het gas reageert.

Bij onderhoudswerkzaamheden kan het gebeuren dat de hoogspanningsonstekingskabel zodanig wordt geplaatst dat deze in aanraking komt met de geleiderol van de gaskabel. Hierdoor kan de werking van de gaskabel worden beïnvloed of de hoogspanningskabel worden beschadigd. Bij deze klachten dient u de ontstekingskabel op beschadigingen te controleren en eventueel te vervangen. U dient de kabel zodanig te leggen en vast te zetten dat de kabel niet in aanraking kan komen met de geleiderol.

Flits-info

