


Mazda Model 5 Bouwjaar 2005 tot en met 2010 Motor 2.0 diesel (RF-turbo) 105 KW

Afslaan van de motor

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de brandstofdrukregelklep hiervan de oorzaak zijn. Verder kan nog een eventueel vermogensverlies en een slecht startende motor in koude toestand als klacht worden gemeld. In dit geval moet de regelklep worden vervangen (zie af. 1). Deze is verkrijgbaar onder het nummer 294009-0120. De klep is gemonteerd op het achterste huisgedeelte van de hogedrukpomp (zie afb. 2).



Afbeelding 1

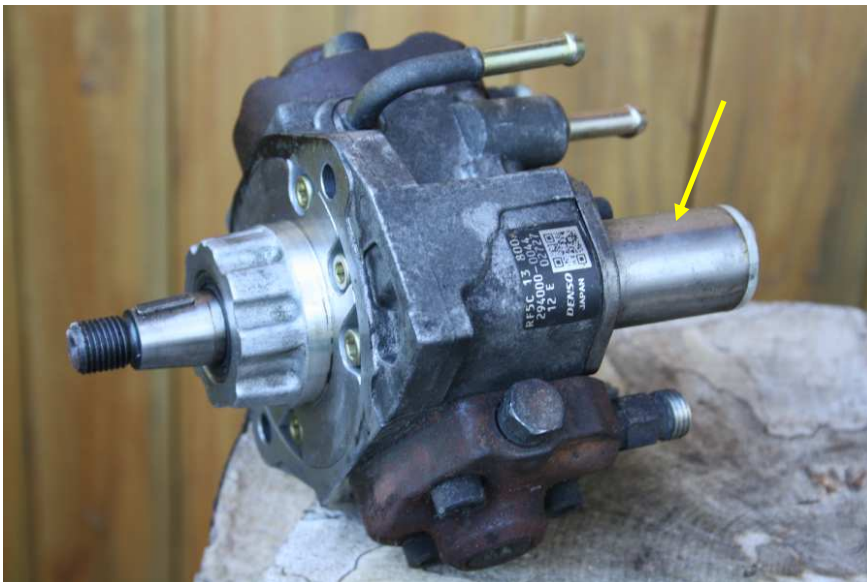

Afbeelding 2