



Mercedes W201

Bouwjaar: 1990 - 1993

Motor: 1,8 i (M102.910)

Vrijloopschommelingen/ tijdelijk geen tastverhouding

Bij de bovengenoemde kunnen aanzienlijke vrijloopschommelingen ontstaan. Ten dele is pin 3 van de diagnose-aansluiting geen signaal aanwezig, zodat er geen tastverhouding wordt weergegeven.

Voordat er met een tijdrovende troubleshooting (koudloopregelaar, drukregelaar, overspanningsveiligheidsrelais, kabelbreuk etc.) wordt begonnen, dient de verdelerrotor te worden gecontroleerd.

In het kader van inspectie- resp. onderhoudswerkzaamheden worden dikwijls verdelerrotors- en kappen vervangen.

Controleer in hoeverre er eventueel een verkeerde verdelerrotor werd ingebouwd. De verdelerrotor (afbeelding) moet een weerstandwaarde van 1 kOhm hebben. Anders kunnen er vrijloopschommelingen ontstaan. Met name wanneer er een verdelerrotor met een weerstandwaarde van 0 Ohm werd ingebouwd.

Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere voertuigmodellen en motorvarianten met KE-Jetronic.

