



FLITS-INFO

Mercedes

A-klasse (168)

Bouwjaar: 1998 tot 2005

Motorcode: 166.940

Alle modellen vanaf chassisnr.: 427253

Motor heeft overslaande ontstekingen en vermogensverlies bij wanneer gas wordt gegeven.

Als bovengenoemde storing wordt geconstateerd, kan/kunnen een of meerdere defecte ontstekingsspoel(en) hiervan de oorzaak zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook nog andere klachten worden gemeld door de klant, zoals moeizaam starten, onrustig stationair lopen en problemen wanneer gas wordt gegeven.

De storing resp. uitvallen van de motor kan in dit geval worden veroorzaakt door scheurvorming bij de ontstekingsspoelen door overmatige inwerking van warmte en vocht.

Controleer de ontstekingsspoelen op scheurvorming en inspecteer de isolatie van de kabelboom van de ontstekingsspoel; vervang evt. defecte componenten.

Hiervoor wordt een gemodificeerde ontstekingsspoeleenheid aangeboden.

- Reserveonderdeelnr.: 000 150 1380

Houd rekening met de volgende accessoires bij de reparatie:

beschermende afdekking, koellichaam, houder voor ontstekingsspoel, houderschroeven (2 stuks).

Bij het demonteren van de ontstekingsspoeleenheid moet erop worden gelet, dat deze verticaal naar boven moet worden weggetrokken; in geen geval verdraaien of eraf wrikken.