



Mercedes Benz A-Klasse Type W 168 met CDI-motor

Motor loopt stationair en/of bij deellast niet goed.

Wanneer de motor van deze voertuigen bij stationair toerental en/of deellastbereik niet goed loopt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een niet goed afsluitend luchtfilterhuis. Door de lekkage komt er vuil en/of loof bij de hittefilm-luchtmassameter wat meetfouten of onherstelbare schade veroorzaakt.

Om het probleem op te lossen, dient u een nieuwe luchtfilterpatroon en een nieuw deksel voor het luchtfilterhuis te monteren. De nieuwe luchtfilterpatroon heeft een afdichting van rubber in plaats van een afdichting van vilt. Het nieuwe deksel bevat geen nokjes meer.

Voordat u de nieuwe onderdelen gaat monteren, dient u het gehele luchtfilterhuis, de aanzuigslang en de luchtmassameter te reinigen.

Blaas de luchtmassameter niet met perslucht door, maar zuig de meter voorzichtig schoon of reinig de meter met een zachte doek.

Lees na het monteren van de onderdelen het storingsgeheugen uit en wis eventueel opgeslagen foutmeldingen.

Flits-info

