



Mercedes Benz M-Klasse (W163) Type 163.136/154/172 .A vanaf 057949 tot 085961

Motor start niet

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte transponderspoel. Deze situatie doet zich vooral voor bij lage temperaturen. Bovendien kunnen de foutcodes P1570 en B1703 zijn opgeslagen. In dit geval dient u de datum op de transponderspoel te controleren. Valt deze datum voor de 49^e week van 1998, dan dient u de spoel te vervangen.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder de afdekking (2) rechts naast de stuurkolom.
 - Draai de schroeven van de stuurwielbekleding (1) los.
 - Verwijder de stuurwielbekleding (3 en 4).
 - Schuif de regeleenheid (8) uit de houder van de contactschakelaar (6).
 - Maak de stekkerverbinding (7) los.
 - Druk de transponderspoel (9) met een kleine spie (5) van de huls van de contactschakelaar af.
 - Verwijder de regeleenheid met de transponderspoel.
- Monteer de spoel met de regeleenheid en bevestig de onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Wis de foutcodes.
 - Controleer de werking van het systeem.

