




Mercedes Benz M-Klasse (W163) Type 163.A vanaf 145273 Type 163.X vanaf 708319

SRS-controlelampje licht op

Het bovenstaande probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een slechte contactering van de zijairbags. Door een defecte stekkervergrendeling op de airbagunit (zie afb.) licht het lampje op. Bovendien kunnen de volgende foutcodes zijn opgeslagen:

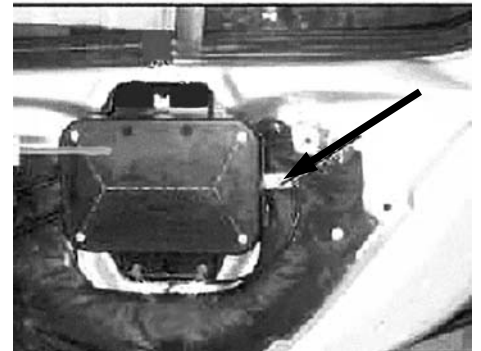

- B 1867 (starter, airbag linksvoor).
- B 1869 (starter, airbag linksachter).
- B 1871 (starter, airbag rechtsvoor).
- B 1873 (starter, airbag rechtsachter).

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Wis de foutcodes met een diagnosetester.
- Demonteer de bekleding aan de zijkant.
- Kies in de diagnosetester het menu "Meetwaarden/parameters".
- Selecteer het menu-item Airbag/Startschakeling.
- Beweeg de stekkerverbindingen heen en weer en controleer de waarden. Als de waarden veranderen, dient u de stekkervergrendeling te vervangen.