



Mercedes Benz

**Type W 124, 129, 140, 202, 210
met motor 104**

**Type W 129, 163, 202, 208, 210
met motor 112, 113**

Type 170 met motor 112

Slecht lopende motor

Een slecht lopende motor kan het gevolg zijn van vocht. Dit dringt bij de stekerverbinding van de krukassensor naar binnen en veroorzaakt daardoor een slecht lopende motor. Bovendien kan foutcode P 0335 zijn opgeslagen. In deze situatie dient een reparatieset te worden gemonteerd. Ga als volgt te werk:

- Trek de steker van de krukassensor los.
- Open de isolatieslang.
- Snijd de kabel door op ca. 120 mm, gezien vanaf de steker.
- Strip de kabeluiteinden van de motorkabelset.
- Verbind de kabeluiteinden van de motorkabelset met behulp van CWT-soldeerdraad (Hella artikelnr. 8KW 744 888-003) met die van de reparatieset (let op de kabelkleuren!).
- Omwikkel de kabelset met isolatietape.
- Controleer de contacten van de krukassensor op vocht en corrosie. Eventueel de contacten met perslucht drogen of, in geval van oxidatie, de sensor vervangen.
- Steek de steker op de sensor.
- Controleer op de motor goed loopt.
- Wis het storingsgeheugen.