




## Mercedes Benz Vito (type 638)

### Remlicht functioneert niet

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door een onjuist ingestelde remlichtschakelaar.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- De afdekking onder het stuur (voetruimte) demonteren.
- Rempedaal indrukken.
- De bedieningsstift van de remlichtschakelaar helemaal naar buiten trekken.
- De correcte weg van de bedieningsstift wordt nu automatisch ingesteld.
- Controleer de functie.
- Afdekking weer bevestigen.

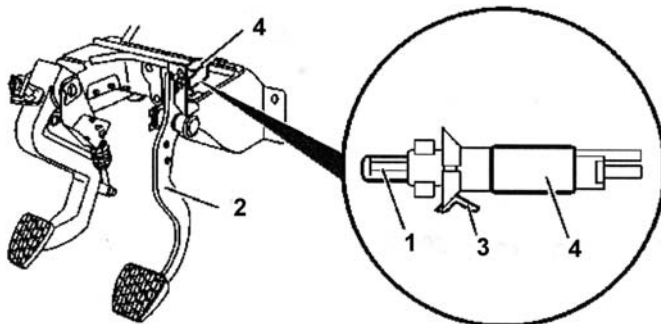

- 1 Bedieningsstift
- 2 Rempedaal
- 3 Bevestiging remlichtschakelaar
- 4 Remlichtschakelaar