



## **Mercedes Benz E-Klasse W210 Met motor 602.982 (290 turbodiesel) gebouwd tot 03/1997**

### **Uitval van dynamo**

Als de dynamo in deze auto's uitvalt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte koelmiddeltemperatuurschakelaar. Deze storing ontstaat door kortsluiting van de leiding aan klem 61 naar massa. Het probleem doet zich meestal pas voor tijdens het warmdraaien of als de motor warm is. Voor het diagnosticeren van de storing dient u de leiding aan klem 61 te controleren op aardfouten. Om dit probleem op te lossen, dient u de dynamo en de koelmiddeltemperatuurschakelaar te vervangen.

**Flits-info**

