



Opel Astra H Alle Modelle von 2004 bis 2006

Motortemperatuur is te hoog

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een doorgebrande zekering.

De fabrikant heeft de onderdelen van de kabelset verkeerd aangebracht, waardoor de zekeringen worden overbelast.

Hierdoor werkt de koelerventilator niet meer en doet zich het hierboven genoemde probleem voor. In dit geval dient u eerst de zekeringen 5 en 6 (40A) in de zekeringkast in de motorruimte te verwijderen.

Voer tussen de beide klemmen (pin 5 en 6, zie afb.) dient u een weerstandsmeting uit. Als de gemeten waarde tussen 100 en 200 Ohm is, dan dient u de kabels van pin 4 en 11, de stekker X26, op de kabelset van de ventilator met elkaar om te wisselen. Plaats daarna twee nieuwe zekeringen en controleer of de ventilatormotor probleemloos functioneert.

