



## **Opel Astra G, Zafira Alle modellen van 2000 – 2002**

### **Knarsend geluid uit de omgeving van de stuurkolom.**

Wanneer bij dit type auto een knarsend geluid uit de omgeving van de stuurkolom hoorbaar is, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in de contacteenheid van de airbag. Het geluid ontstaat wanneer de knipperlichtschakelaar is ingeschakeld en het stuur wordt gedraaid. De knipperlichtschakelaar schuurt bij ingeschakeld knipperlicht en de draaibeweging van het stuur tegen een kunststof aanzetstuk dat bij de vervaardiging van de contacteenheid is ontstaan.

Om het geluid kwijt te raken moet de contacteenheid van de airbag worden vervangen. Het vervangen van de knipperlichtschakelaar biedt geen uitkomst.