



## **Opel Corsa C vanaf bouwjaar 2002 Astra G vanaf bouwjaar 2001 met motor Z16SE**

### **Motor schokt tijdens het rijden, motor slaat af doordat deze slecht stationair loopt, startproblemen.**

Wanneer bij deze auto's de bovengenoemde storingen optreden, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een contactstoring van de stekerverbinding van de koelmiddeltemperatuursensor.

Om het probleem op te lossen moeten de koelmiddeltemperatuursensor en de sensorstekker worden vernieuwd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Trek de stekker van de sensor en maak deze los met behulp van de zijsnijtang.
- Maak een nieuwe kabelset (stekker en kabel) vast aan de kabel van het voertuig (let op de juiste positie van de kabels).
- Vervang de koelmiddeltemperatuursensor.
- De stekker insteken en de kabel op de juiste wijze plaatsen.

#### **Belangrijke aanwijzing:**

In verband met de gouden contacten van de koelmiddeltemperatuursensor moet te allen tijde worden opgelet dat de steekcontacten in de stekker ook zijn verguld.