



## **Opel Corsa C** **Vanaf bouwjaar 2001 met motor** **Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XEP**

### **Waterverlies, motor raakt oververhit**

Wanneer er bij deze voertuigen sprake is van waterverlies en hierdoor oververhitting van de motor, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een doorgeschuurde waterslang. Het gaat hierbij om de slang van de waterpomp naar het compensatorreservoir van de radiator. Door een knellend overdrukventiel in het deksel van het compensatorreservoir trekt de slang zich samen en glijdt uit de houder van het ventilatorhuis. De slang kan hierdoor door de ventilator worden gegrepen en doorschuren.

Om het probleem op te lossen moet de defecte waterslang worden vervangen en het overdrukventiel moet worden gecontroleerd.

#### **Aanwijzing:**

Wanneer deze voertuigen zich in de werkplaats bevinden, moeten de juiste positie van de waterslang en het goed functioneren van het overdrukventiel worden gecontroleerd.