



## **Opel Frontera B Motor: 2,5 TDS, X22XE, X20SE**

### **Ruitenwisser schakelt soms vanzelf in bij gebruik knipperlichten**

Als bij het bedienen van de knipperlichten ook de ruitenwisser soms inschakelt, is de massaverbinding van de koplamp waarschijnlijk verkeerd. Het probleem doet zich slechts af en toe voor en is niet altijd reproduceerbaar. Controleer of de ingeschakelde koplampen iets knipperen als u de knipperlichten aanzet. Als dit zo is, dient u de massapunten van de koplamp, rechtsvoor en links in het binnenspatbord te controleren. Indien nodig dient u de aansluitingen corrosievrij te maken of te vervangen.