



Opel Movano 2000 – 2002 Motor 1,9 DI (F9Q)

Motor verliest vermogen, motorcontrolelampje brandt.

Wanneer bij dit type voertuig de motor vermogen verliest en het motorcontrolelampje brandt, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onjuist ingesteld transportbegin.

Om de storing te verhelpen moet het transportbegin met behulp van een meetklok opnieuw worden ingesteld.

Instelwaarde: 0,32 +/- 0,02 mm.

Om eventuele andere storingsorzaken op te sporen moet het storingsgeheugen worden uitgelezen en het brandstofsysteem worden gecontroleerd.

