



Opel Omega-B bouwjaar 1994 Sintra bouwjaar 1997 met motor X25XE, X30XE

Motor draait slecht/onregelmatig, verminderde rembekrachtiging

Als de motor slecht draait of onregelmatig stationair draait, of er is een gebrek aan rembekrachtiging, dan kan dit worden veroorzaakt door een lek tussen de klepadapter van het uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) en de inlaatkamer. Door sterke krimp van de afdichting zitten de drie bevestigingsschroeven los. Om het probleem op te lossen moeten de schroeven worden aangedraaid met een momentwaarde van **8 Nm**. Vervanging van de afdichting is niet nodig.

Na het vastzetten van de schroeven moet de motor worden opgewarmd tot bedrijfstemperatuur. Laat de motor daarna weer afkoelen. Controleer opnieuw de momentwaarde (8 Nm) van de schroeven.