



Opel Corsa B, Tigra, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Frontera, Monterey

Motorcontrolelampje brandt.

Wanneer bij deze auto's het motorcontrolelampje brandt en er geen storingsdiagnose mogelijk is via de diagnosestekker, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door het inbouwen van een andere radio.

De originele Opel-radio wordt via dezelfde diagnosekabel gecontroleerd als het motorregelapparaat. Wanneer de Opel-radio wordt vervangen door een andere radio, dan heeft pin 19 (diagnosekabel) op de aansluitstekker van de radio een andere functie en is de diagnose van het motorregelapparaat niet meer mogelijk.

Wanneer dit probleem zich voordoet, moet de bruin-witte kabel van pin 19 van de radiostekker worden losgemaakt en worden geïsoleerd. Of de later geïnstalleerde radio moet worden gedemonteerd.