



Opel Sintra 3.0L Vanaf bouwjaar 1997- Alle auto's met motor X30XE

Motorcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een kabel die tot op het draad is doorgeschuurd. Dit veroorzaakt kortsluiting in de kabelbundel van de versnellingsbak. Hierdoor brandt de zekering A74 door en kan de motor uitvallen. Gelijktijdig licht het motorcontrolelampje in het dashboard op. De oorzaak van het doorschuren van de kabel is een kabelklem, die zich rechts op het tandwielstelsel bevindt. De vergrendelnok van de klem heeft scherpe randen. Daarom dient u deze nok uit de klem te verwijderen. Omwikkel de beschadigde kabel met isolatietape en zet de kabel vervolgens met een kabelbandje vast. Vervang de doorgebrande zekering en wis het storingsgeheugen. Vanaf chassisnr. VD215778 wordt voor de versnellingsbak een gemodificeerde kabelboom gebruikt.