



Opel Vivaro Modeljaar 2001 – 2003

Uitval van de ruitenwissermotor, zekering FC 15 doorgebrand.

Wanneer bij deze voertuigen de ruitenwissermotor niet functioneert en de zekering FC 15 is doorgebrand, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een overbelasting van de zekering. Deze storing treedt alleen op in het koude jaargetijde, wanneer de ruitenwissers vastvriezen aan de voorruit. Wanneer de ruitenwissers worden ingeschakeld, neemt het stroomverbruik van de wissermotor zo sterk toe dat de 25 A-zekering doorbrandt. Om de storing op te lossen kan de zekering worden vervangen door een sterkere 30 A-zekering. In dit geval zijn er geen aanpassingen aan de kabelboom noodzakelijk.

Opmerking:

Vanaf maart 2003 wordt vanaf fabriek een aangepaste kabelboom met een sterkere zekering gemonteerd.