



Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B Motorcode Z22YH

Alle voertuigen tot en met bouwjaar 02-2006

Voertuig start niet. Minder vermogen. Foutcode P1405

Wordt bij de bovengenoemde voertuigdiagnose de foutcode P1405 uitgelezen, kan dat samenhangen met een mechanische storing in de UGR-klep.

In dat geval moet de UGR-klep worden uitgebouwd en gecontroleerd. Mocht worden geconstateerd dat de kleptap vastzit, kan dit op de volgende manieren worden gerepareerd. Naast het vervangen van de klep kunnen als alternatief ook de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Door de voertuigfabrikant zijn in de productie vanaf motornummer 11444562 (02-2006->) geen UGR-kleppen meer ingebouwd.

Daarom wordt in plaats van de UGR-klep een afdekplaat (OEM-nr:55562899) ingebouwd. Daarna moet het motorstuurapparaat opnieuw worden geprogrammeerd, resp. de "functie UGR-klep" worden gedeactiveerd.

De stuurapparaatsoftware kan alleen door een geautoriseerde dealer worden bijgewerkt.